

7076575-0-001.00 UF af K-vandløb, Lillemølle Å

Km/m /0000

Reg.nr. 9167

**Primær passage**

Passagebestyrer

Vejside

Km/m

Byg.lbnr.

1 7076575-0 Revnvej

707 Norddjurs Kommune

001.00

**Øvrige passager**

2 707 Norddjurs Kommune

**Passagebegrænsninger**

Frihøjder

Broklasse

Venstre

Midt

Højre

Normal

Bet. 1

Bet. 2

Bet. 3

1 7076575-0

40

2

**Interessenter**

Bygværksbestyrer: 707 Norddjurs Kommune

Eftersynsansvarlig: 707 Norddjurs Kommune

Transmissionskode: 707 Norddjurs Kommune

**Beliggenhed**

Kommune: 707 Norddjurs Kommune

VD Driftområde: 1

Politikreds: 2

Kommunedistrikt:

**Tekniske data**

Bygværksart/funktion 1 Vej bærende bro

Overbyg.længde

3,40 m

Skæv skæring N

Overbyg.bredde

6,30 m

Antal fag 1

Broareal

21,00 m<sup>2</sup>

Største spændvidde 3,00 m

Mindste lysvidde

Mindste spændvidde

Største lyshøjde

Fugtisolering 1 -

Fugtisolering 2

-

**Bemærkninger til administrative og tekniske data**

Vandslug 2,2 m.

**Kronologi**

Dato	Aktivitet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		By	Fl	Sk	Eu	Mu	Le	Bæ	Is	Kb	Au	Be	Fu	Af	Up	Af
2018.10.16	Generaleftersyn	4	3	1	4	-	-	2	3	3	2	2	-	-	0	-
2011.08.17	Generaleftersyn	2	1	0	1	-	-	2	3	2	0	0	-	-	1	-

**Generaleftersyn**Eftersynsdato **2018.10.16**

Vejr

Tørt

Initialer ATH

Temperatur

17

Næste generaleftersyn 2022

Data kontrolleret

AGK

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
--	---------	---------	--------------	-----	-----	----	------	-------

**1 Hele bygværket**

Tilstand:	4	+						2
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.

Z Udskiftning til stålør.				Z		2019	400.000	
---------------------------	--	--	--	---	--	------	---------	--

Bemærkning:

**2 Fløje**

Tilstand:	3	-						2
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd.  
SV fløj delvist væk.

Bemærkning:

**3 Skråninger**

Tilstand:	1	+						1
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Meget uønsket bevoksning.

Bemærkning:

**4 Endeunderstøtninger**

Tilstand:	4	-						2
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler.  
Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.

Bemærkning:

**7 Bærende overbygning**

Tilstand:	2	+						1
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Mange mellemfine revner med hvide fugtige udfældninger.

Bemærkning:

**8 Fugtisolerings**

Tilstand:	3	+						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

- Utæt eller manglende.

Bemærkning:

**9 Kantbjælker**

Tilstand:	3	+						3
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
- Forvitring på oversider og skruk beton. Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner. Jordlag ud over kantbjælke.								

Bemærkning:

#### 10 Autoværn / rækværk

Tilstand:	2	-						1
- Rusten rækværk i syd. Nyt autoværn i nord. Opfylder ikke krav i vejreglerne.								

Bemærkning:

#### 11 Brobelægning

Tilstand:	2	+						1
- Fine revner i vejbane langs bygværk både ved Ø og V. Grov revne ved V, hvor stor revne mellem fløj og endeunderstøtning er.								

Bemærkning:

#### 14 Underført passage

Tilstand:	0	+						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Bemærkning:



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	4/ +
Motiv	Facade nord.
Skadebeskrivelse	Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	4/ +
Motiv	Overført passage fra øst mod vest.
Skadebeskrivelse	Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.



Element 2 Fløje

Tilstand 3/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd.  
SV fløj delvist væk.



Element	2 Fløje
Tilstand	3/ -
Motiv	
Skadebeskrivelse	Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd. SV fløj delvist væk.



Element	3 Skråninger
Tilstand	1/ +
Motiv	
Skadebeskrivelse	Meget uønsket bevoksning.





Element 4 Endeunderstøtninger

Tilstand 4/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler.  
Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.



Element 4 Endeunderstøtninger

Tilstand 4/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler.  
Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.



Element	7 Bærende overbygning
Tilstand	2/ +
Motiv	
Skadebeskrivelse	Mange mellemfine revner med hvide fugtige udfældninger.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.  
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.  
Jordlag ud over kantbjælke.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.  
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.  
Jordlag ud over kantbjælke.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.  
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.  
Jordlag ud over kantbjælke.



Element 10 Autoværn / rækværk

Tilstand 2/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Rusten rækværk i syd. Nyt autoværn i nord. Opfylder ikke krav i vejreglerne.



Element 11 Brobelægning

Tilstand 2/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Fine revner i vejbane langs bygværk både ved Ø og V.  
Grov revne ved V, hvor stor revne mellem fløj og endeunderstøtning er.