

7076575-0-001.00 UF af K-vandløb, Lillemølle Å

Km/m /0000

Reg.nr. 9167

Primær passage

Passagebestyrer

Vejside

Km/m

Byg.lbnr.

1 7076575-0 Revnvej

707 Norddjurs Kommune

001.00

Øvrige passager

2 707 Norddjurs Kommune

Passagebegrænsninger

Frihøjder

Broklasse

Venstre

Midt

Højre

Normal

Bet. 1

Bet. 2

Bet. 3

1 7076575-0

40

2

Interessenter

Bygværksbestyrer: 707 Norddjurs Kommune

Eftersynsansvarlig: 707 Norddjurs Kommune

Transmissionskode: 707 Norddjurs Kommune

Beliggenhed

Kommune: 707 Norddjurs Kommune

VD Driftområde: 1

Politikreds: 2

Kommunedistrikt:

Tekniske data

Bygværksart/funktion 1 Vej bærende bro

Overbyg.længde

3,40 m

Skæv skæring N

Overbyg.bredde

6,30 m

Antal fag 1

Broareal

21,00 m²

Største spændvidde 3,00 m

Mindste lysvidde

Mindste spændvidde

Største lyshøjde

Fugtisolering 1 -

Fugtisolering 2

-

Bemærkninger til administrative og tekniske data

Vandslug 2,2 m.

Kronologi

Dato	Aktivitet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		By	Fl	Sk	Eu	Mu	Le	Bæ	Is	Kb	Au	Be	Fu	Af	Up	Af
2018.10.16	Generaleftersyn	4	3	1	4	-	-	2	3	3	2	2	-	-	0	-
2011.08.17	Generaleftersyn	2	1	0	1	-	-	2	3	2	0	0	-	-	1	-

Generaleftersyn

Eftersynsdato 2018.10.16

Vejr

Tørt

Initialer ATH

Temperatur

17

Næste generaleftersyn 2022

Data kontrolleret

AGK

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
--	---------	---------	--------------	-----	-----	----	------	-------

1 Hele bygværket

Tilstand:	4	+						2
- Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.								
Z Udskiftning til stålør.				Z		2019	400.000	

Bemærkning:

2 Fløje

Tilstand:	3	-						2
- Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd. SV fløj delvist væk.								

Bemærkning:

3 Skråninger

Tilstand:	1	+						1
- Meget uønsket bevoksning.								

Bemærkning:

4 Endeunderstøtninger

Tilstand:	4	-						2
- Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler. Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.								

Bemærkning:

7 Bærende overbygning

Tilstand:	2	+						1
- Mange mellemfine revner med hvide fugtige udfældninger.								

Bemærkning:

8 Fugtisolerings

Tilstand:	3	+						
- Utæt eller manglende.								

Bemærkning:

9 Kantbjælker

Tilstand:	3	+						3
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
- Forvitring på oversider og skruk beton. Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner. Jordlag ud over kantbjælke.								

Bemærkning:

10 Autoværn / rækværk

Tilstand:	2	-						1
- Rusten rækværk i syd. Nyt autoværn i nord. Opfylder ikke krav i vejreglerne.								

Bemærkning:

11 Brobelægning

Tilstand:	2	+						1
- Fine revner i vejbane langs bygværk både ved Ø og V. Grov revne ved V, hvor stor revne mellem fløj og endeunderstøtning er.								

Bemærkning:

14 Underført passage

Tilstand:	0	+						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Bemærkning:



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	4/ +
Motiv	Facade nord.
Skadebeskrivelse	Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	4/ +
Motiv	Overført passage fra øst mod vest.
Skadebeskrivelse	Benyttes af tung trafik. Bør skiltes lastbiler forbudt.



Element 2 Fløje

Tilstand 3/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd.
SV fløj delvist væk.



Element	2 Fløje
Tilstand	3/ -
Motiv	
Skadebeskrivelse	Uønsket bevoksning groer igennem fløje i syd. SV fløj delvist væk.



Element	3 Skråninger
Tilstand	1/ +
Motiv	
Skadebeskrivelse	Meget uønsket bevoksning.



Element 4 Endeunderstøtninger

Tilstand 4/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler.
Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.



Element 4 Endeunderstøtninger

Tilstand 4/ -

Motiv

Skadebeskrivelse Mange fine revner mellem sten. Løse mørtelfuger. Meget undermineret. Flere steder hvor sten mangler.
Nord facade grove afskalninger og stor revne ved NØ mellem fløj og endeunderstøtning.



Element	7 Bærende overbygning
Tilstand	2/ +
Motiv	
Skadebeskrivelse	Mange mellemfine revner med hvide fugtige udfældninger.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.
Jordlag ud over kantbjælke.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.
Jordlag ud over kantbjælke.



Element 9 Kantbjælker

Tilstand 3/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Forvitring på oversider og skruk beton.
Vandret grov revne ved syd facade. Mange mellemfine til grove revner.
Jordlag ud over kantbjælke.



Element	10 Autoværn / rækværk
Tilstand	2/ -
Motiv	
Skadebeskrivelse	Rusten rækværk i syd. Nyt autoværn i nord. Opfylder ikke krav i vejreglerne.



Element 11 Brobelægning

Tilstand 2/ +

Motiv

Skadebeskrivelse Fine revner i vejbane langs bygværk både ved Ø og V.
Grov revne ved V, hvor stor revne mellem fløj og endeunderstøtning er.